



テクニカル・メッセージ

バス全車 各部パネル・リッド部 プッシュロックのメンテナンスのお願い

プッシュロック式のパネル・リッドにおいて、ロック部へのゴミの付着、被水でのグリス不足等からの潤滑不十分によりロックがされない状態となり、パネル・リッドが開いてしまうことがあります。日常の操作においてプッシュロックのボタンが重い、押した後の戻りが遅い等の異変を感じられた場合には、ロック部の洗浄と給脂を実施していただくようお願い致します。

■ 対象車両

バス全車

■ メンテナンスについて

＜プッシュロック式のパネル・リッドの部位（代表事例 RU1E）＞



前面視



左側面視



後面視




右側面視

- ：全車プッシュロック部
- ：お客様の仕様でプッシュロックとなる部位

＜洗浄、給脂について＞

- ・洗浄はロック部全体を実施いただけますようお願い致します。
 - ・給脂は下図赤破線部に実施いただけますようお願い致します。
- ※日野推奨のグリス銘柄：日野純正ブルーリボンシャングリス

フック無しタイプ

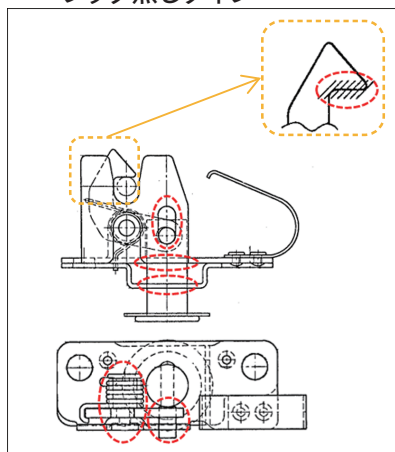

フック付タイプ

